

## Дополнение к инструкции HP DJ T120/520 24", HP OJ 7510, HP OJ 7612

### Дополнение 1 (настольные принтеры)

Принтеры данного модельного ряда, при использовании совместимых чернил, могут давать пропуски («полосить») при печати. Такой сбой возникает, как при недостаточной скорости подачи чернил в матрицу печатающей головки, так и при избыточной (на выходных отверстиях дюзов собираются капли). Характерным признаком избыточной подачи чернил являются капли при распечатке.

Для нормализации работы системы, ёмкости с чернилами необходимо расположить ниже уровня дна принтера, для увеличения разницы уровней между печатающей головкой и ёмкостями с чернилами.

Проще всего установить принтер на дополнительных опорах H=55мм, а ёмкости с чернилами закрепить согласно **Фото 1, 2, 3** дополнения 2.

Примечание: Опоры принтера должны быть совместимы с отверстиями дополнительных подставок (**Фото 4**).



Фото 1



Фото 2



Фото 3

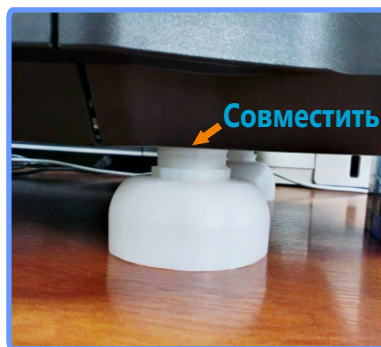


Фото 4

## Дополнение 2 (напольный вариант)

Ёмкости с чернилами прикрепляются к корпусу принтера с помощью специальной полочки ниже его основания.



Фото 1



Фото 2



Фото 3

## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93404, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а  
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E - mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com),  
Telegram, Viber, WhatsApp [+380505110002](tel:+380505110002)  
Skype технической поддержки [+380930934321](tel:+380930934321)  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>